



**OSL**  
OVERMACH  
GROUP

**OSL SRL**  
Piazza Sergio Finocchi, 3  
Spilamberto (MO) - 41057  
tel. 059 765888 | fax 059 765997  
www.osl.it  
sales@osl.it | o.s.l.srl@legalmail.it



Cap. Soc. € 103.806,07 i.v. | Cod. Fisc. e Part. IVA 02054130360 – R.E.A. 262056 | Società unipersonale sottoposta a direzione e coordinamento di Overmach Spa

# MANUALE CONFIGURAZIONE

## KIT INDUSTRIA 5.0

**GP** ONE  
GREEN

Versione	data	Autore
0.0	26/06/2024	R. Gorla
0.1	10/07/2024	R. Gorla

# Sommario

Introduzione .....	3
Caricamento immagine PC .....	4
Configurazione del router .....	6
Configurazione Supremo .....	10
1. Modifica id .....	10
2. Configurazione delle impostazioni .....	12
Configurazione dell'analizzatore di rete.....	14
Configurazione su multimetro .....	14
Configurazione su web server .....	14
Come abilitare licenza GpOne Green.....	16
Gestione codici kit 5.0 .....	17
Codice codifica .....	17
Codice seriale .....	17

# Introduzione

## Scopo del documento

L'installazione di un kit per la raccolta dei dati energetici dalle macchine utensili rappresenta un passo fondamentale per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica e la gestione intelligente delle risorse in ambito industriale. Questo documento ha lo scopo di delineare in dettaglio le specifiche di programmazione e parametrizzazione per il router e l'analizzatore, nonché specificare le procedure generiche di collaudo necessarie per garantire la corretta funzionalità del sistema.

## Programmazione/Parametrizzazione dei dispositivi

La configurazione dei dispositivi di rete e degli analizzatori di dati è essenziale per il corretto funzionamento del kit di raccolta dati. La programmazione e la parametrizzazione devono essere eseguite con precisione per assicurare che i dati siano raccolti e trasmessi in modo efficiente. Gli elementi chiave di questa fase includono:

- *Configurazione del Router*
- *Impostazione dell'Analizzatore*
- *Installazione immagine PC e verifica sw installati*


Attraverso una corretta procedura di collaudo e una precisa programmazione dei dispositivi, il kit di raccolta dati energetici sarà in grado di fornire informazioni dettagliate e affidabili, contribuendo significativamente all'ottimizzazione delle operazioni industriali.

**NB:** tutte le volte che deve essere inserita una nuova password, questa è **OsiOvermach50**

## Procedura di Collaudo

La procedura di collaudo è cruciale per verificare l'integrità e l'efficacia del kit di raccolta dati. Essa comprende una serie di test e controlli volti ad assicurare che ogni componente del sistema funzioni secondo le specifiche previste. I principali aspetti da considerare durante il collaudo includono:

- *Verifica dell'installazione fisica*
- *Test di connettività*
- *Analisi dei dati*

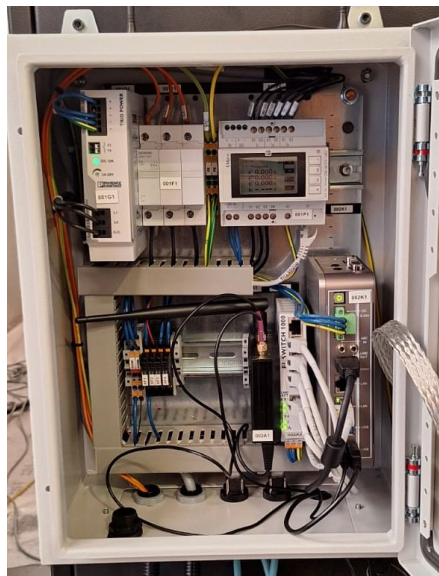


# Caricamento immagine PC

## Procedura caricamento immagine

Con il PC spento, inserire la chiavetta con il file immagine dentro. All'avvio, in automatico il PC andrà sul software Macrium per il ripristino dell'immagine.

1. In "Backup esistenti" (1) selezionare "Seleziona un file immagine" (2).
2. Selezionare il file corretto all'interno della chiavetta inserita.
3. Selezionare ripristina (3).
4. Verificare che tutte le partizioni siano selezionate.
5. Confermare tutto e procedere con il caricamento dell'immagine.
6. Una volta completato spegni Macrium con il pulsante di spegnimento in basso a destra.
7. Prima di riaccendere il pc, togliere la chiavetta Macrium.

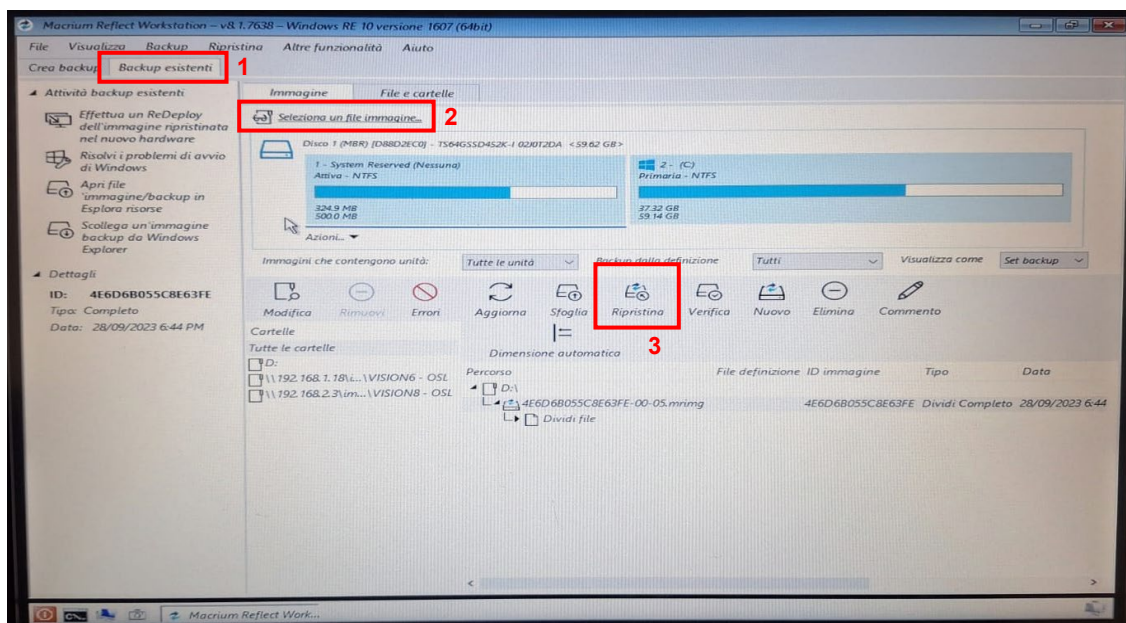


## Verifica software installati

Il file immagine sarà sempre lo stesso a meno che cambi la tipologia di pc. Verificare che tutti i software di sotto elencati siano presenti. Il contenuto è il seguente:

1. **GpOne Green**
2. **OPC UA server**
3. **MongoDB**
4. **Grafana** (aprire Edge e cercare localhost:3000)
5. **Supremo** – *verificare la procedura di cambio id nel capitolo successivo*
6. **UltraVNC**
7. **Fanuc Transfer Tool**
8. **CNC remote control:**
  - Cnc Screen display "*Fanuc*"
  - Teleservice "*Heidenhain*"
  - VNC viewer "*Heidenhain*"
  - Access MyMachine "*Siemens*"
  - TeamViewer "*Mitsubishi*"

### NB:

- È importante che gli aggiornamenti automatici di Windows siano disabilitati:

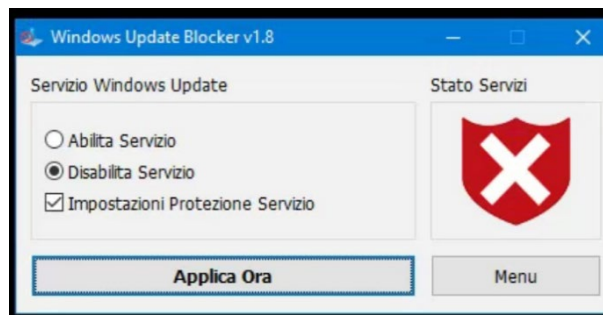

- Verificare che la configurazione di rete sia la seguente:

**IP:** 10.79.97.10

**SUBNET:** 255.255.255.0

**DEFAULT GATEWAY:** 10.79.97.1 (*indirizzo IP del router*)


Verificare inoltre che sia presente, nelle configurazioni di rete avanzate, un secondo indirizzo IP attivo corrispondente a 192.168.1.100, subnet 255.255.255.0, necessaria per poter collegarsi

# Configurazione del router

## CONFIGURAZIONE MESSA IN SERVIZIO

Collegarsi con il proprio PC al router tramite cavo ethernet, cambiando le impostazioni di rete della porta a cui ci colleghiamo (mettere in dhcp oppure indirizzo della stessa famiglia del router).

Entrare nella pagina web del router inserendo l'indirizzo IP assegnato di default al router (192.168.1.1), quindi loggarsi con le credenziali presenti sul router stesso.

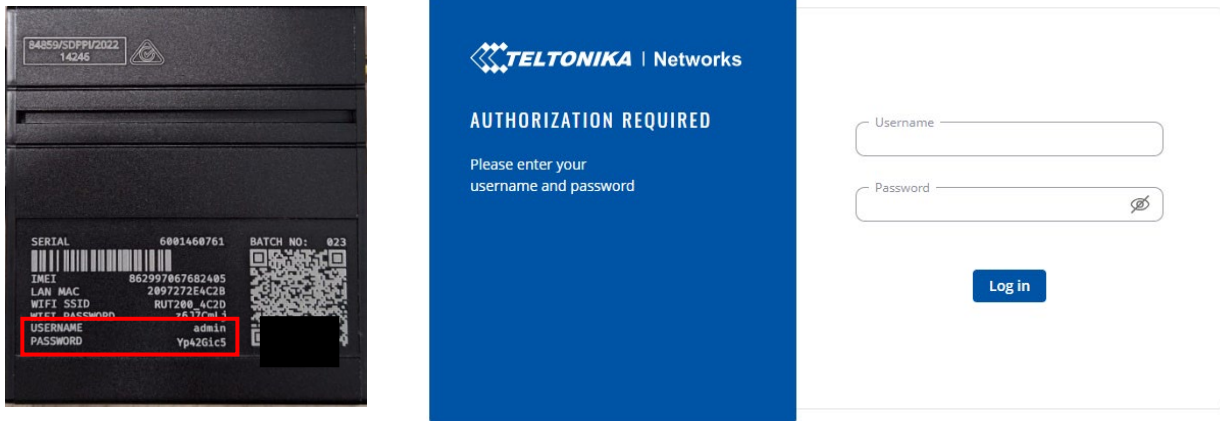


La nuova password è: **OslOvermach50**

Procedere con la messa in servizio:

- Lingua: *inglese*
- Configuration mode: *advanced*
- Time zone: *UTC*
- IP address: 10.79.97.1
- Subnet: 255.255.255.0
- DHCP: enable, Start IP: 10.79.97.200, End IP: 10.79.97.250
- Mobile: *lasciare configurazione di default*
- Wifi: *abilitato, SSID lasciare di default e password impostare "OslOvermach50"*
- RMS setting: *lasciare configurazione di default*


## SIM

La SIM inserita nel router è VODAFONE. C'è da attivare la SIM al primo utilizzo inserendo il PIN. Andare in **Network -> Mobile -> PIN** ed inserire il PIN. Salvare ed attendere qualche secondo che la SIM si attivi.

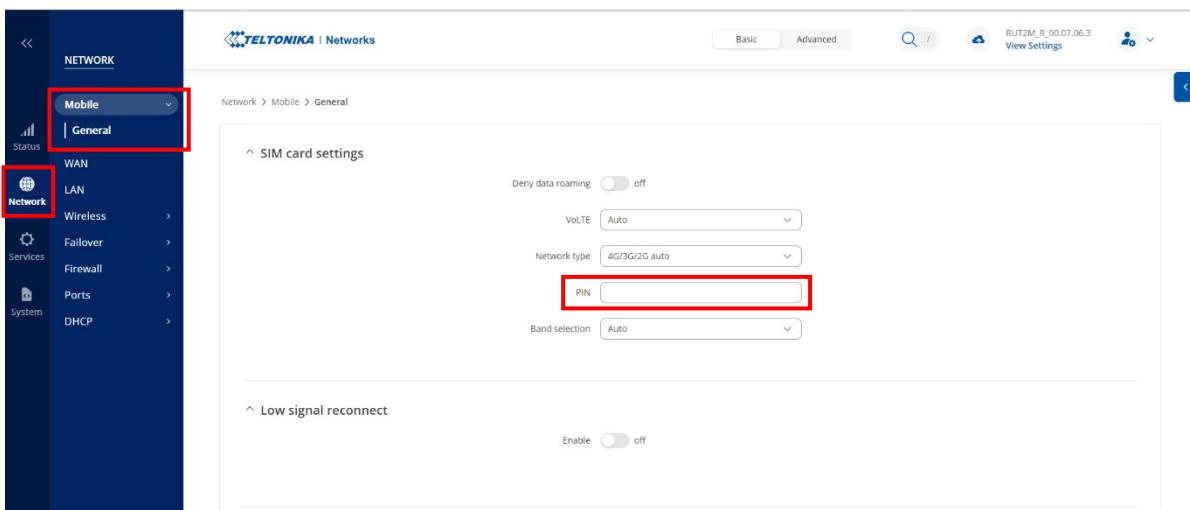

## IMPOSTAZIONI NETWORK

Andare in “Network” dal menù a sinistra.

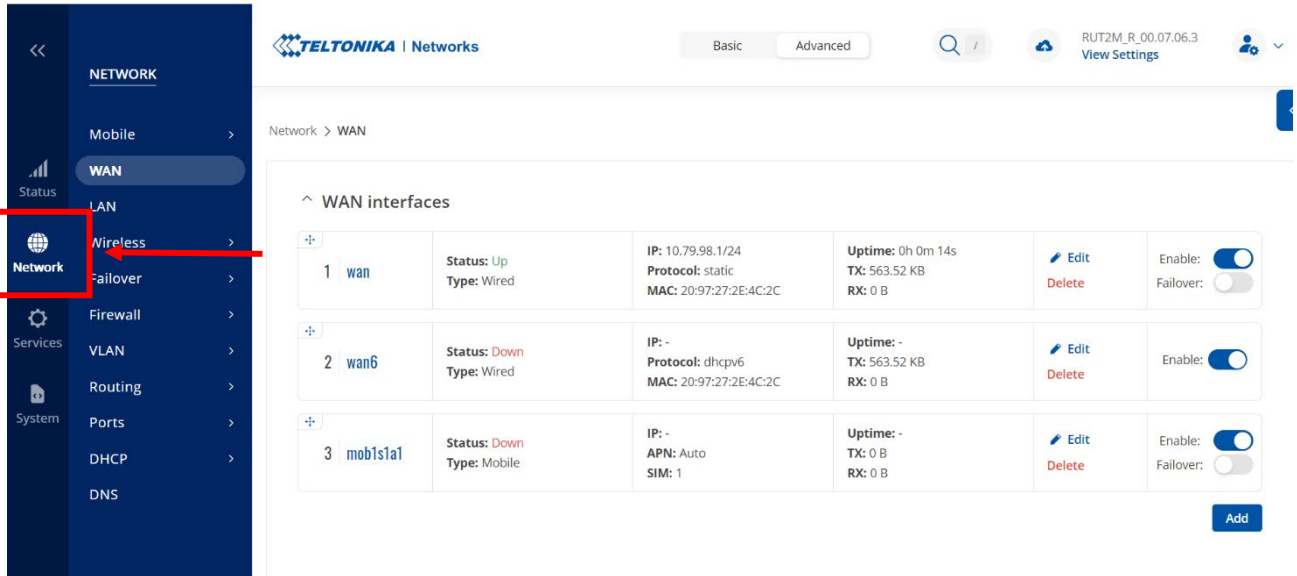


## LAN

Selezionare “Edit” dell’unica rete LAN che troviamo e verifichiamo le impostazioni cambiate durante la messa in servizio, in particolare indirizzo ip statico, DHCP abilitato e range di indirizzi ip da 200 a 250.

## WAN

Selezionare la rete “wan” (la prima delle tre dell’immagine sopra), EDIT. In “General setting” selezionare Protocol “static” ed impostare indirizzo IP che fa parte della famiglia della rete aziendale (nell’immagine sotto è solo un esempio).

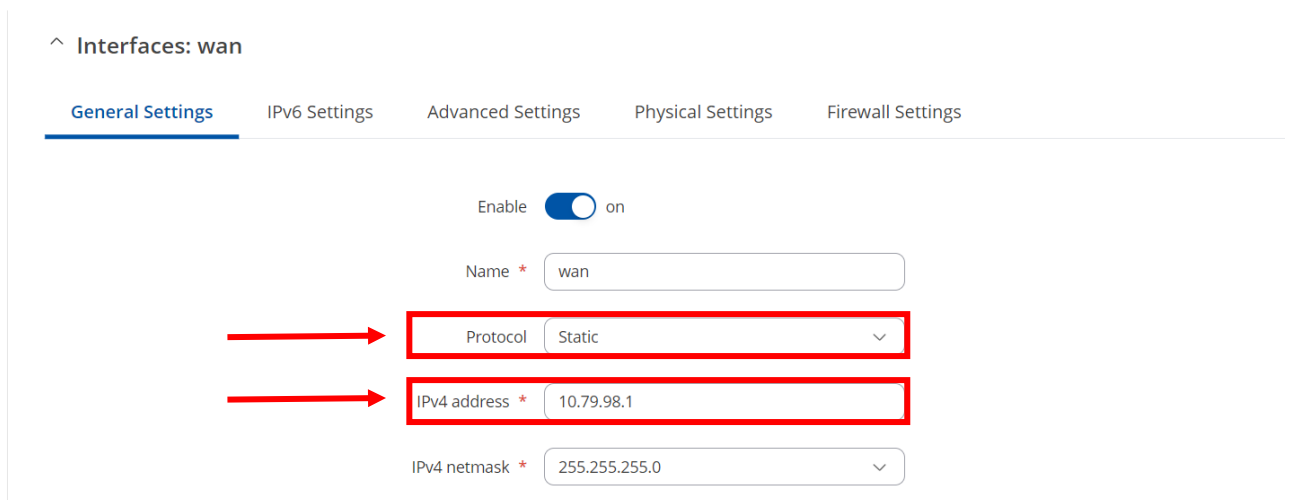



## WIRELESS

Aprire “Edit” e verificare che in “network” sia segnato “lan”. SSID verrà settato da noi una volta nota la matricola della macchina su cui verrà installato il kit. La password è “OsIOvermach50”

## FIREWALL

Andare in firewall per definire le regole di port forwarding:

- General settings:
  - In “Zones” aggiungere le regole indicate di seguito:
    - lan --> wan **accept | accept | accept | MASQ ON | MSS CLAMPING OFF**
    - wan --> reject **accept | accept | reject | MASQ ON | MSS CLAMPING ON**
- In “Port Forwards” aggiungere le seguenti regole:
  - Grafana Porta 3000 verso IP del PC - 10.79.97.10
  - Focas Porta 8193 verso IP della MACCHINA - 10.79.97.2
  - ModBus Porta 502 verso IP del MULTIMETRO – 10.79.97.30
  - OPC Porta 4840 verso IP del PC - 10.79.97.10
  - HUB PC Porta 56520 verso IP del PC - 10.79.97.10
  - Vnc Porta 5900 verso IP del PC - 10.79.97.10

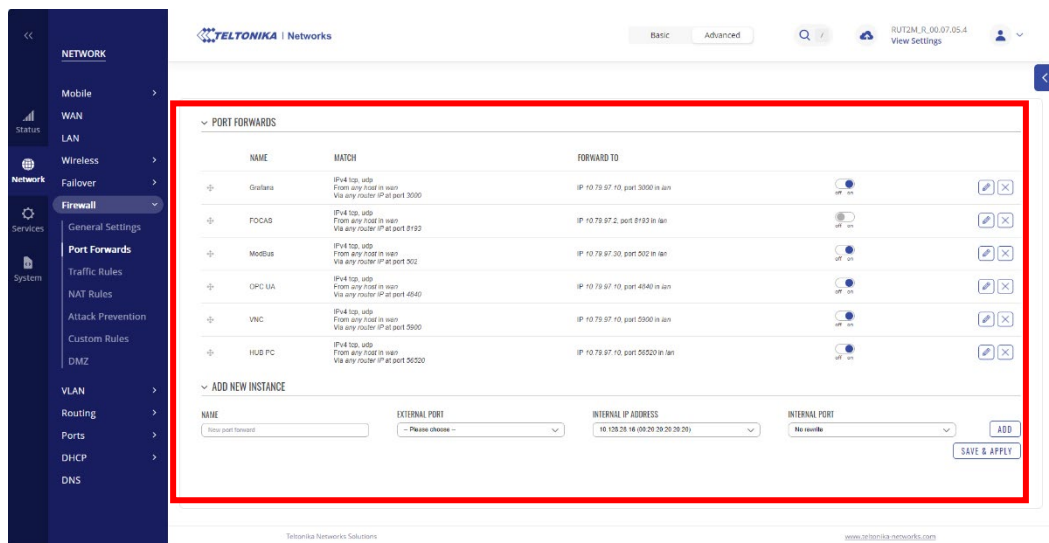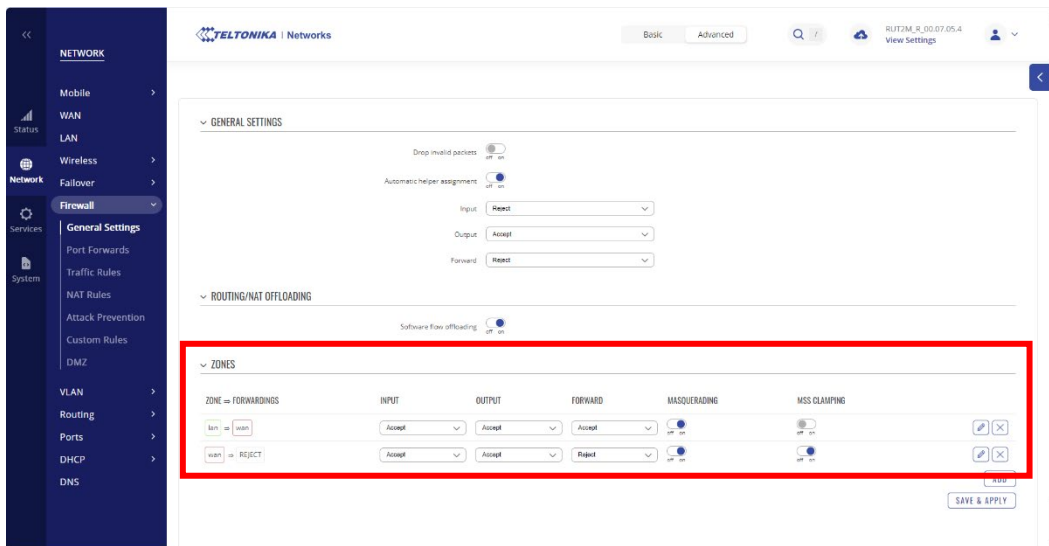



**RIEPILOGO INDIRIZZI DI RETE:**

<b>Componente</b>	<b>Indirizzo IP</b>	<b>Subnet</b>	<b>Gateway</b>
Static IP ROUTER	10.79.97.1	255.255.255.0	
Static IP MULTIMETERO	10.79.97.30	255.255.255.0	
Static IP PC	10.79.97.10	255.255.255.0	10.79.97.1
Static IP MACCHINA CN	10.79.97.2	255.255.255.0	

# Configurazione Supremo


Per abilitare correttamente Supremo è necessario fare due operazioni:

1. Modificare l'id assegnato al PC;
2. Verificare la configurazione (ed in caso sistemarla) delle impostazioni.


## 1. Modifica id


Seguire la seguente procedura per la modifica dell'id assegnato al PC:

1. Inserire nel barra del percorso file '%programdata%'

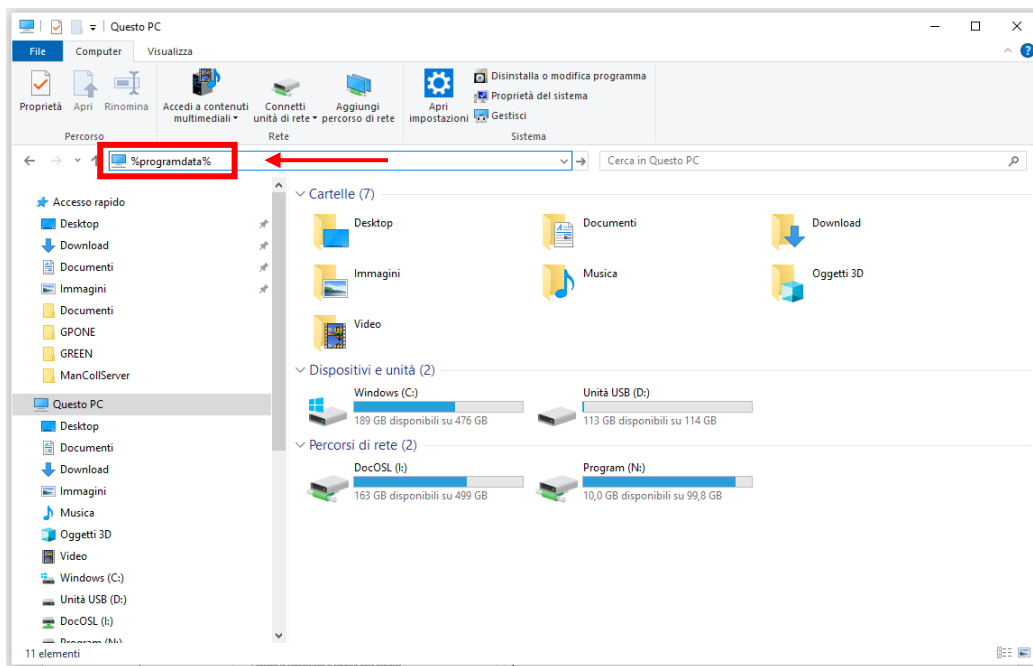


2. Entrare nella cartella "SupremoRemoteDesktop" ed eliminare i file 'Settings.bak' e 'Setting.dat'.

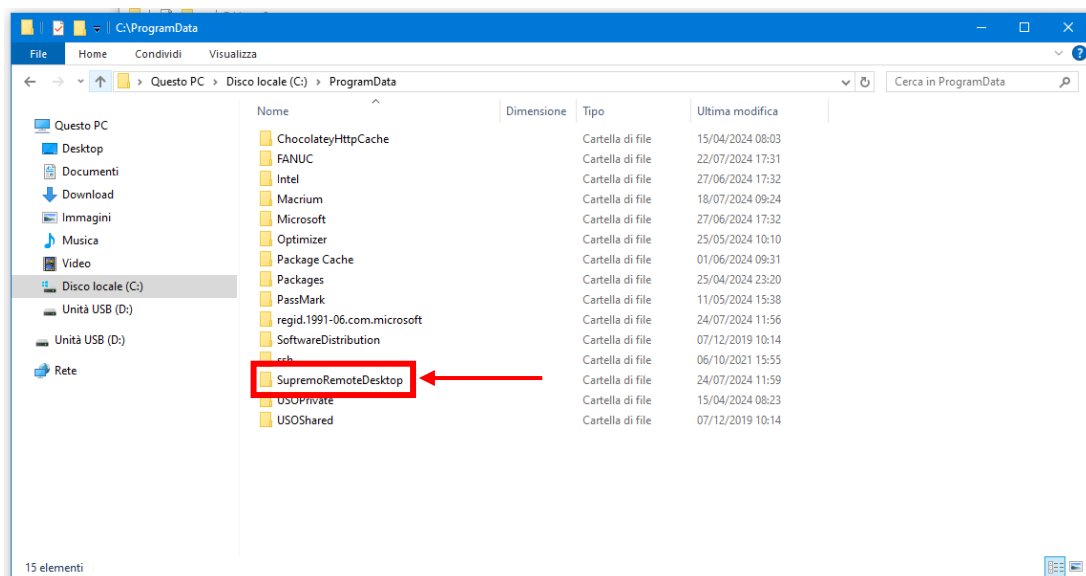


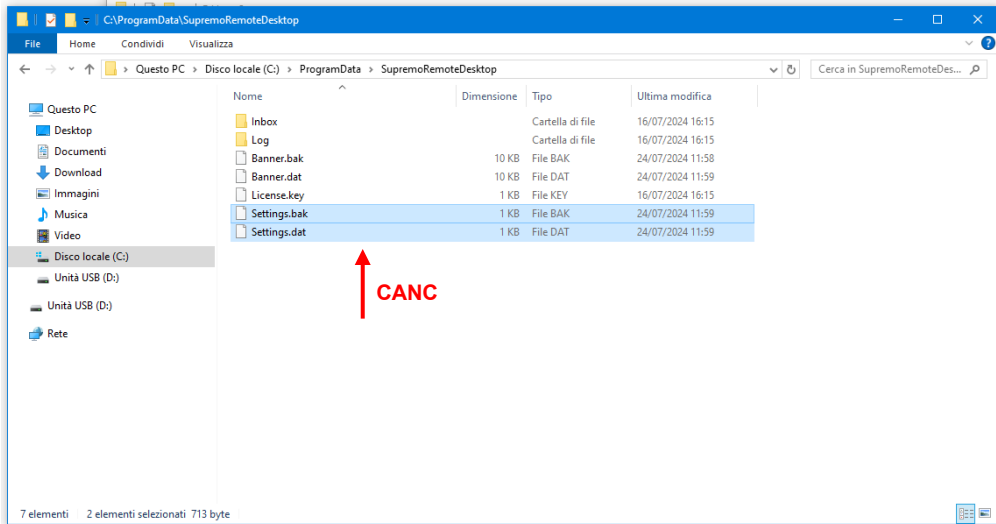


3. Aggiungere una scheda di rete Loopback. Questo è necessario perché l'id di Supremo viene generato utilizzando i MAC Address delle schede di rete presenti. Aggiungerne una, dunque, modifica l'id di Supremo.

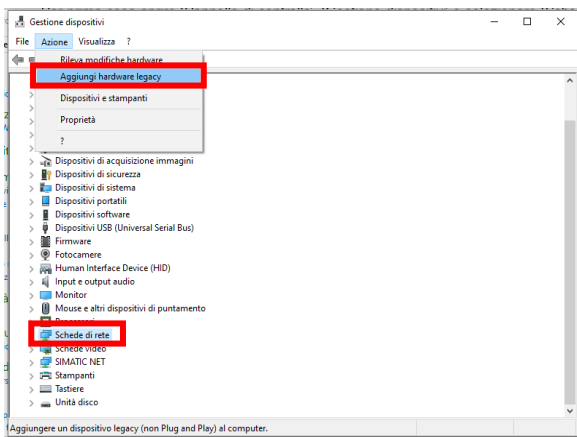


Per prima cosa aprire 'Pannello di controllo', 'Gestione dispositivi' e selezionare 'Schede di rete'. Con quest'ultimo selezionato, in alto nella finestra aprire il menù a tendina 'Azioni' e selezionare "Aggiungi hardware legacy"

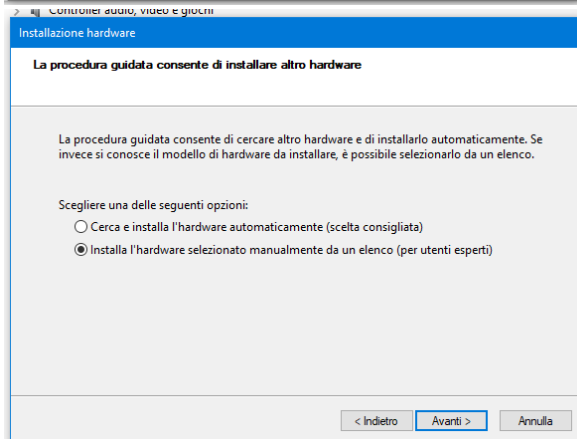

Si apre la finestra di installazione, selezionare "Avanti", quindi "Installa l'hardware selezionato manualmente da un elenco (per utenti esperti)".

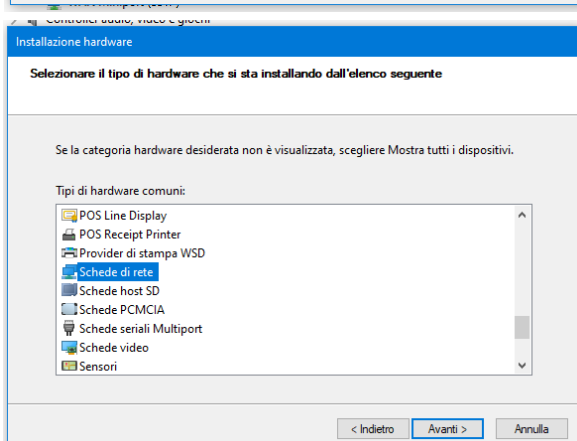

Selezionare "scheda di rete".

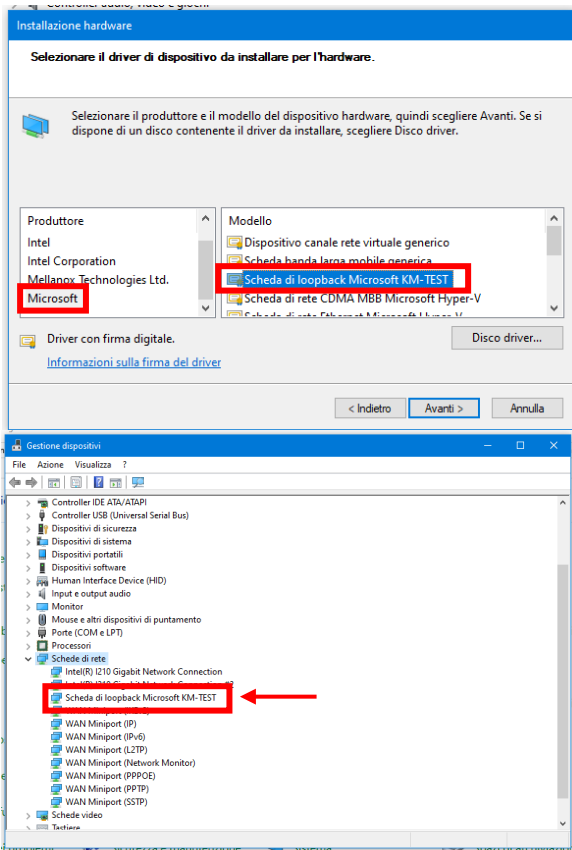


Selezionare Microsoft dal menù a sinistra, quindi “Scheda di loopback Microsoft KM-TEST” dal menù di destra. Quindi completare la procedura di installazione.

Al termine si vede la scheda di rete loopback che è stata generata.


4. Aprire nuovamente Supremo e, se la procedura è stata eseguita correttamente, abbiamo un nuovo id per il PC.
5. Cancellare la scheda di rete loopback appena creata. Per farlo, andare in ‘Pannello di controllo’, ‘Gestione dispositivi”, ‘Schede di rete’, premere tasto destro sulla scheda di rete loopback e sulla scheda di rete e selezionare “disinstalla dispositivo”.

## 2. Configurazione delle impostazioni

È necessaria l'impostazione della seconda password per il collegamento remoto, del nome della matricola e le impostazioni avanzate:

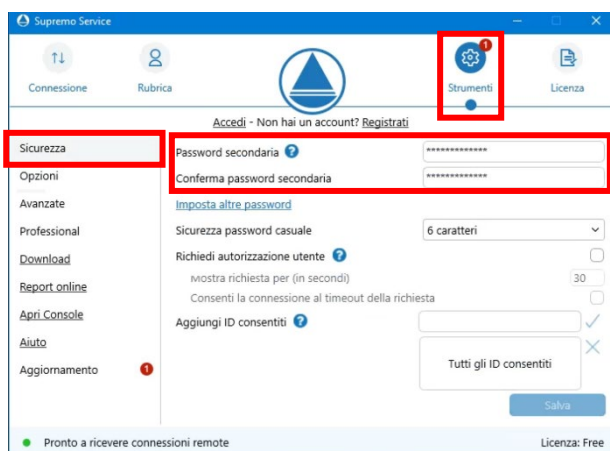


Andare in *Strumenti* dal menu in alto, selezionare *Sicurezza* a sinistra ed impostare la *Password secondaria* come “OslOvermach50”

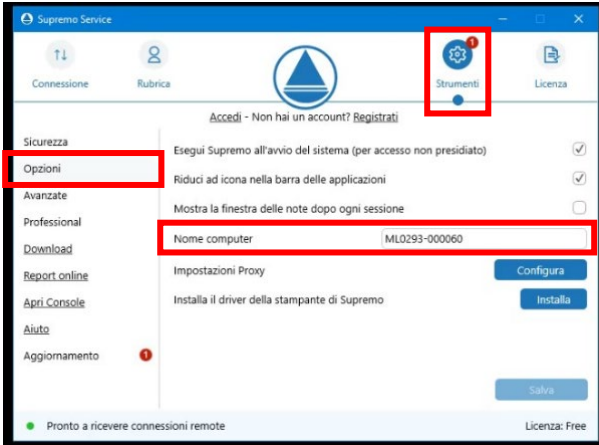

Andare in *Strumenti* dal menu in alto, selezionare *Opzioni* a sinistra ed impostare il *Nome Computer* come la **matricola macchina** su cui è installato il KIT.

NB: operazione possibile solo quando è nota la matricola macchina

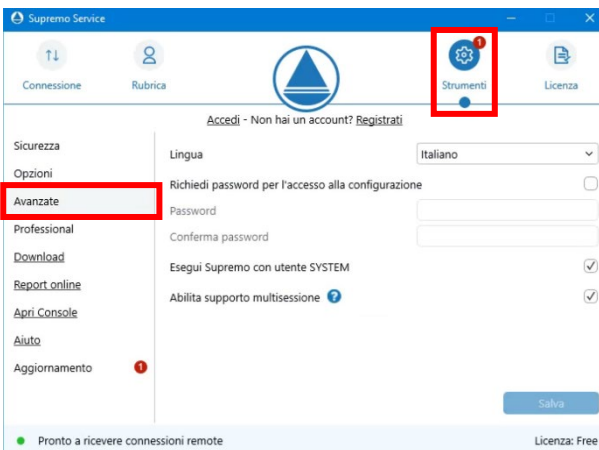

Andare in *Strumenti* dal menu in alto, selezionare *Avanzate* a sinistra ed impostare il tutto come da immagine.

# Configurazione dell'analizzatore di rete

La configurazione dell'analizzatore può essere fatta sia sul multimetro stesso che su web server.

## Configurazione su multimetro

è piuttosto rapida e viene richiesta alla prima accensione dello stesso. Configurare le seguenti impostazioni:




- Lingua: *ITA*
- Tipologia di cablaggio: *Trifase senza neutro con 3 TA*
- Rapporto di corrente primaria/secondaria: *30 (primaria: 150A, secondaria: 5A)*
- Tensione in ingresso: *400V*
- Rete: *indirizzo IP: 10.79.97.30, subnet: 255.255.255.0, gateway: 0.0.0.0*

## Configurazione su web server


Collegarsi tramite cavo ethernet al multimetro con un pc e nella barra di ricerca di internet si scrive l'indirizzo IP *192.168.1.2*.

Se è la prima volta che ci si collega, vengono richieste per la messa in servizio le stesse informazioni scritte sopra. Una volta completata questa procedura, l'analizzatore è pronto a leggere i dati dal campo tramite i TA collegati.


In caso in cui invece per qualche motivo non venga richiesta la messa in servizio, per cambiare i parametri inserendo quelli corretti bisogna prima loggarsi inserendo in alto a destra la password "adm1n", che deve essere cambiata andando in "Gestione utenti" (1), quindi modificarla in "OsIOvermach50" (2).

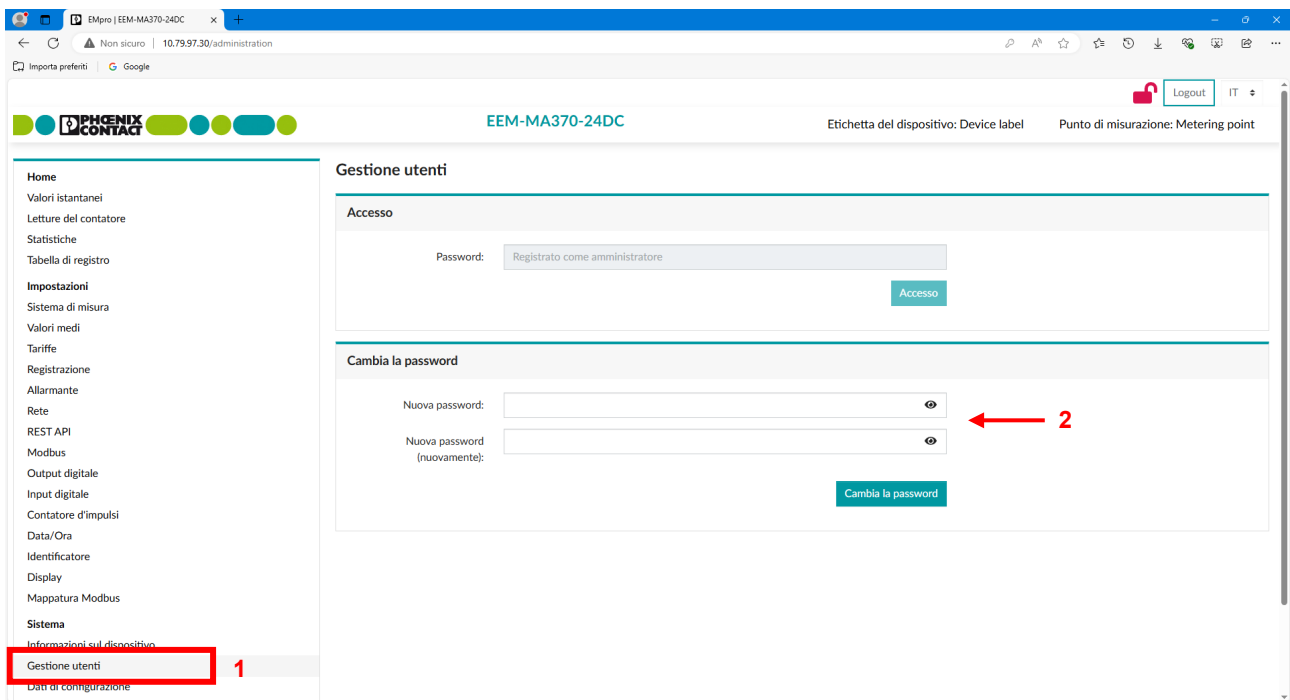

È possibile esportare o importare la configurazione andando in “*Dati di configurazione*” dal menù a sinistra e selezionare Esporta o Importa configurazione. Nella cartella di installazione fornita è presente un file di configurazione che si può importare.

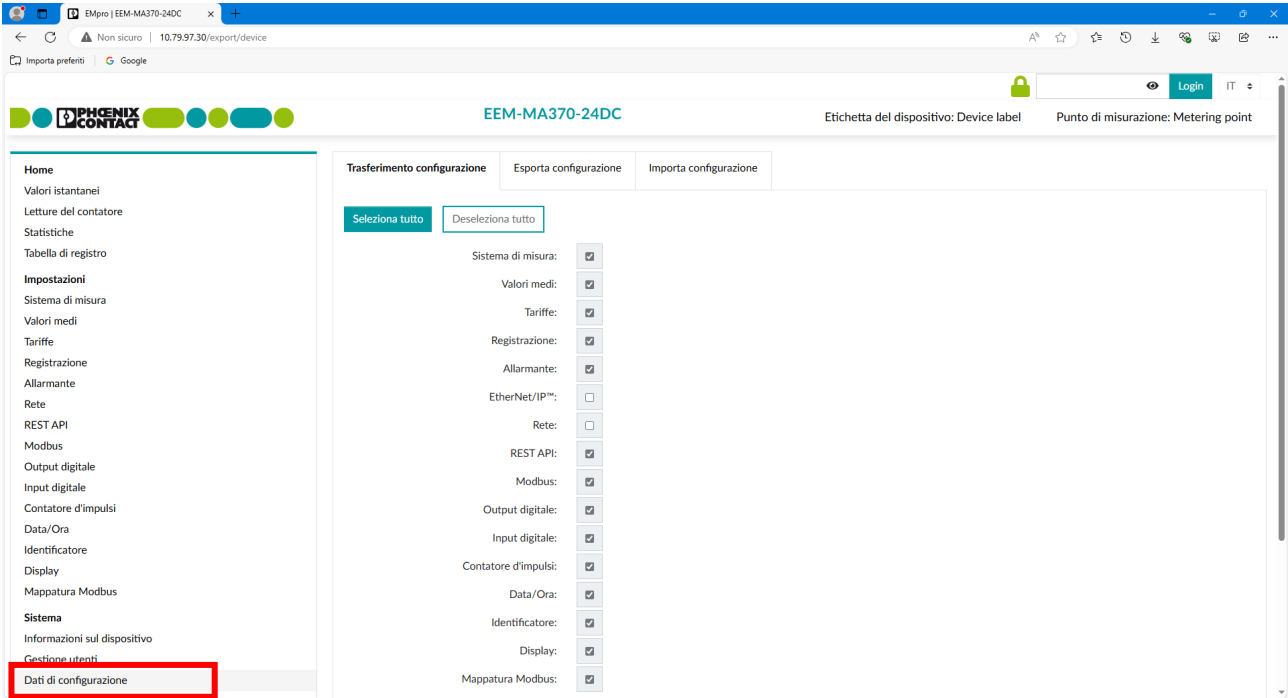


Se invece si vogliono modificare i parametri della configurazione, andare in “*Sistema di misura*” e navigare nelle tre pagine “*Tipo di griglia*”, “*Corrente d’ingresso*” e “*Tensione d’ingresso*”, inserendo i parametri indicati all’inizio del capitolo.

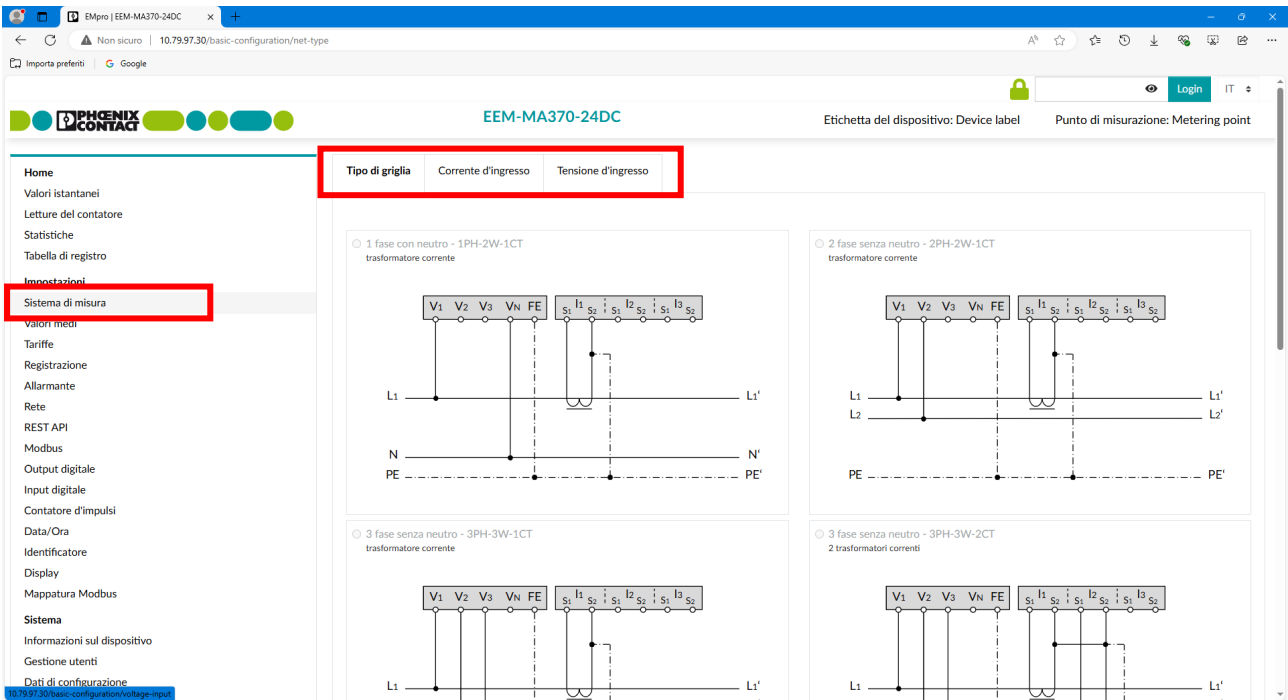


## Come abilitare licenza GpOne Green

Prendere il file “FiveZero.LicenseBuilder.App” presente nella cartella installazione e copiarlo nel percorso “C:\GpOne Green”

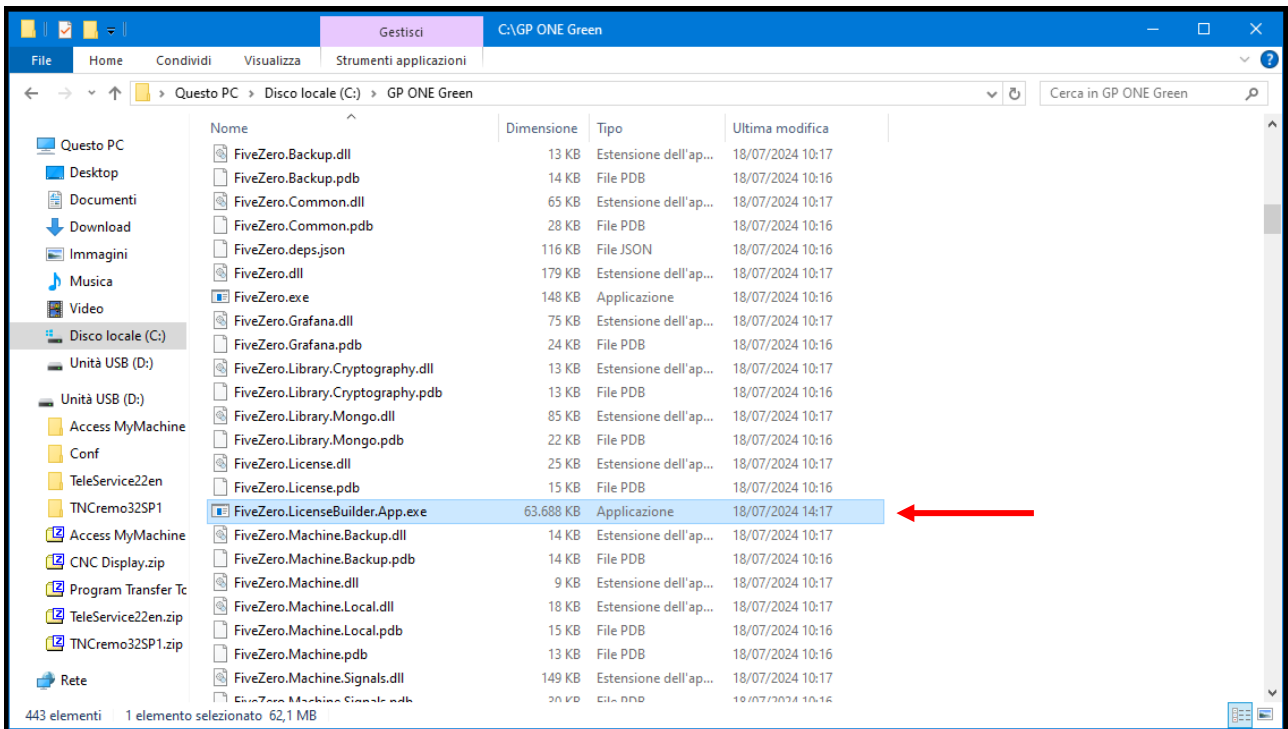

Aprire il prompt dei comandi ed entrare nella cartella di GP ONE Green digitando “*cd C:\GP ONE Green*” (1), quindi digitare “*FiveZero.LicenseBuilder.App burn*” (2). Attendere fino alla creazione della licenza (3).

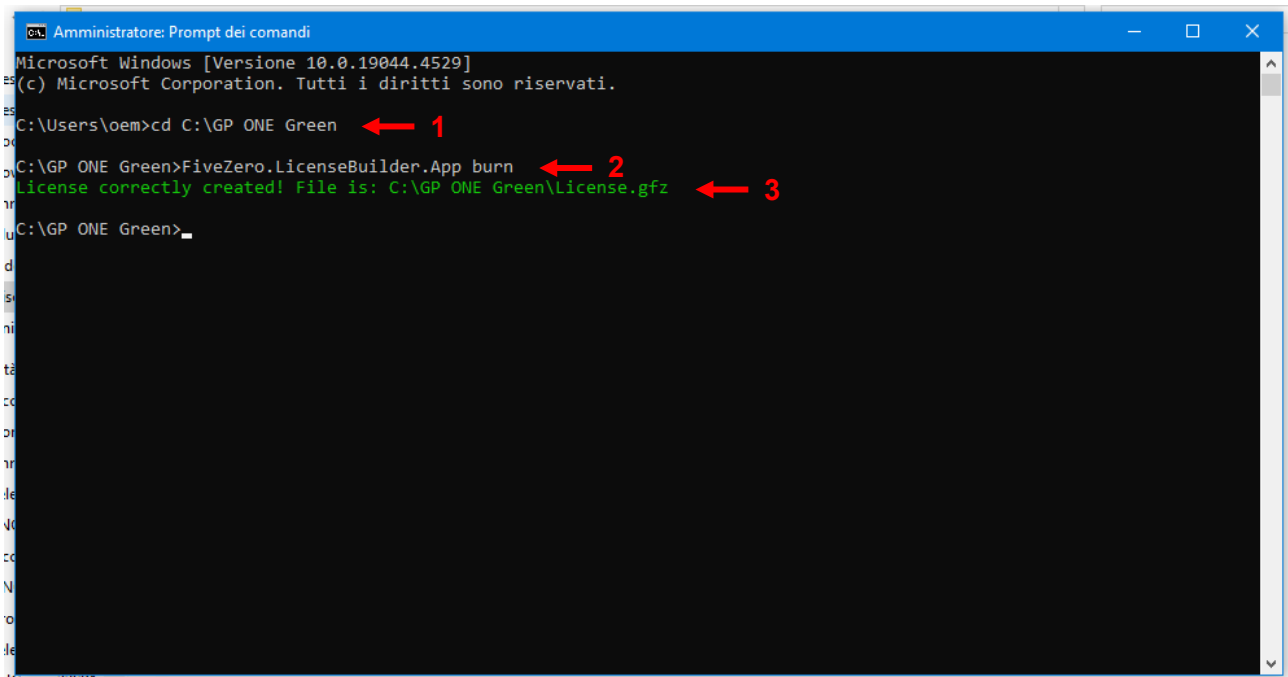

A questo punto nel percorso *C:\GP ONE Green* sarà generato il file licenza “*License.gfz*”.


Come ultimo passaggio è richiesto **ELIMINARE** il file eseguibile “*FiveZero.LicenseBuilder.App*” utilizzato per la generazione della licenza.



## Gestione codici kit 5.0

Ci sono due codici distinti che identificano i KIT, uno è il codice di codifica del KIT, uno il seriale univoco per il KIT. Di seguito come sono composti:

### Codice codifica

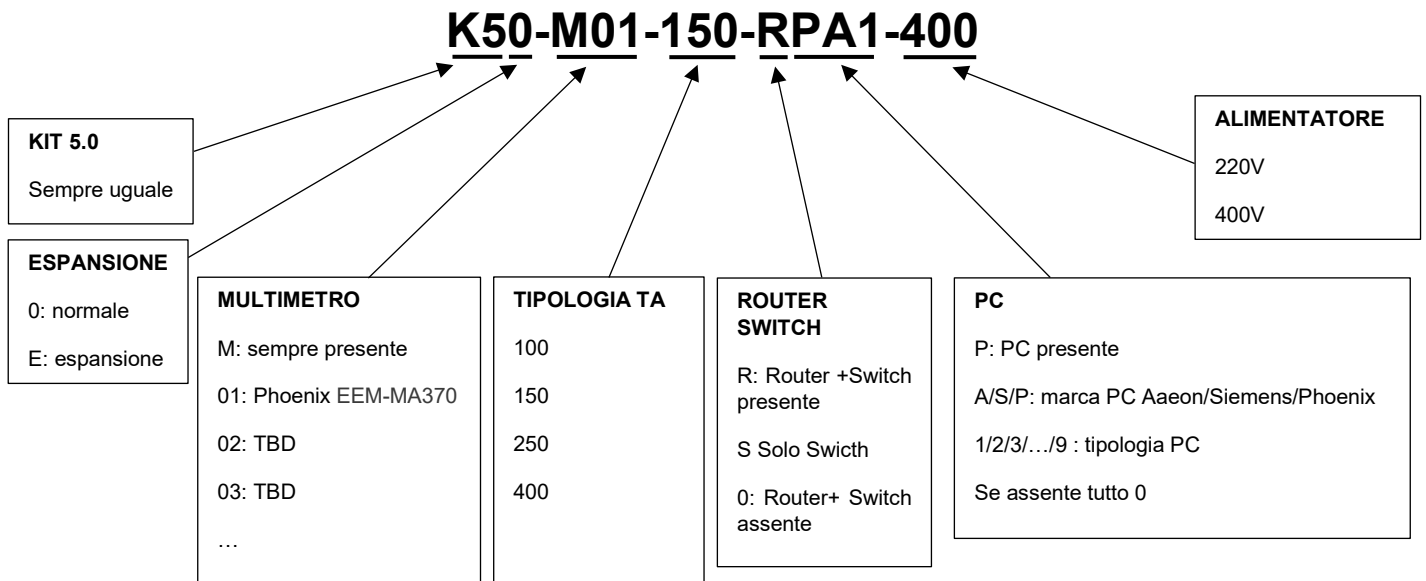

### Esempi:

#### **K50-M01-250-SPP2-220**

Kit 5.0 normale, multimetro Phoenix EEM-MA370, TA da 250/5A, switch presente, PC Phoenix tipologia 2 (eventualmente da definire a quale modello corrisponde), alimentazione 220V/24V

#### **K5E-M02-150-S000-400**

Kit 5.0 espansione, multimetro Siemens (esempio, ancora da definire ulteriori modelli oltre a Phoenix), TA da 150/5A, switch presente, PC assente, alimentazione 400V/24V

### Codice seriale

